

DOUBLOT

Architecte D. E. S. A.
Rue des Fossés-St-Bernard
RIS-V^e — Odéon 80-98

Je soussigné Robert DOUBLOT Architecte Communal, demeurant à Paris 6 rue des Fossés St. Bernard Ve, déclare avoir été commis ce jour par Monsieur le MAIRE de la Commune de BRY sur Marne pour établir le constat suivant, après le passage et l'occupation temporaire du 26 Juillat inclus au 28 Juillet inclus 1942 du Groupe Scolaire Henri Cahn, boulevard Galliéni, par les troupes Allemandes.

SAVOIR:

Extérieur sur la rue Jules Ferry

Par suite de différentes manoeuvres des engins blindés, le trottoir bordant l'Ecole Maternelle a été détertoré sur toute la longueur, environ 100m. et sur une largeur moyenne de 1m.00.

Les pavés sont enfoncés, les joints au ciment disloqués, environ une cinquantaine de pavés sont écrasés. Il en est de même pour la bordure du caniveau en pierre.

Une réfection totale de ce trottoir s'impose.

Grille de protection du parterre en bordure du trottoir

Cette grille composée de potelets en fer T de 60 tous les mètres environ, remplis entre eux par un maillage de fil de fer torsadé de 40 m/mde maille, a été enfoncée en plusieurs endroits, soit dix panneaux de 1.05x0.65 à redresser et trois panneaux dito complètement démolis et à refaire. Huit potelets en fer T sont tordus et descellés.

Porte Cochère près du transformateur

Le pilier à gauche en entrant a reçu un choc sur la partie haute. La maçonnerie de briques est sectionnée et les 3 derniers rangs de briques sont à refaire sur 0.55 x 0.55, de même que le chapiteau de couronnement du pilier est déplacé et près de tomber. Ce chapiteau est en ciment moulé de 0.70x 0.70 et sur 0.15 de hauteur.

Intérieur- Cour des Garçons

La cour est constituée par un sol en termacadam et par suite du roulage des véhicules très lourds, cette cour a été défoncée par parties, environ 120 mq sont à refaire. Deux éléments en ciment armé des-grilles de protection des pieds d' d'aches ont également été cassés.

Les jardinières en ciment, le long du bâtiment sur le boulevard Galliéni ont été objet de chocs et 4 raccords en ciment sont nécessaires pour la remise en état de ces jardinières.

Intérieur. Coté garçons

Classes du rez de chaussée

Dans les classes(4) au rez de chaussée, les tableaux noirs ont été abimés par des coups de canifs ou le lancer de